

การทำผลิตภัณฑ์ยาง จากน้ำยางข้นโดยวิธีจุ่ม

พวยบ นามประเสริฐ

นักวิทยาศาสตร์ 7 กองฟิสิกส์และ
วิศวกรรม

กวนความเร็วสูง (high speed stirrer) หรือเครื่อง
ทำให้เกิดเป็นเนื้อเดียวกัน (homogenizer) โดย
ใช้แอมโมเนีย หรือ potassium oleate เป็น
emulsifying agent

ในการเตรียม dispersion นั้น ขนาด
ของสาร (particle size) ต้องเล็กกว่า 5 ไมครอน
(microns) สารที่มีขนาดใหญ่จะทำให้ยุ่งยากต่อ
กระบวนการผลิต เนื่องจากของแข็งจะตกตะกอน
ในถังจุ่ม (dipping tank) และอาจทำให้ผลิตภัณฑ์
เสียหายได้

4.2 การผสมและการบ่มน้ำยางผสม (mixing and maturation)

ลำดับของการผสมสารเคมีกับน้ำยาง
มีความสำคัญต่อความเสถียรของน้ำยางผสม
มาก ดังนั้นสูตรต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วจึงได้ลำดับ
ไว้ตามลำดับของการผสม

เมื่อผสมน้ำยางกับสารเคมีต่าง ๆ แล้ว
จะต้องนำน้ำยางผสมไปบ่ม (matured) ก่อนจะ
นำไปใช้ ระยะเวลาและอุณหภูมิในการบ่มใน
แต่ละโรงงานจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้อง
การให้น้ำยางผสมเกิดพรีวัลคาไนท์ (crosslink-
ing) มากหรือน้อย และเพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมี
ต่าง ๆ ได้กระจายตัวในน้ำยางอย่างดีแล้ว กรณี
ที่ไม่ต้องการให้เกิดพรีวัลคาไนท์ ให้บ่มที่อุณหภูมิ
ห้องเป็นเวลา 16 ชั่วโมง แต่ถ้าต้องการให้เกิด
พรีวัลคาไนท์ ระยะเวลาในการบ่มจะขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสารช่วยเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ และอุณหภูมิ
ที่ใช้ในการบ่มด้วย

การบ่มน้ำยางผสม ถ้าให้เกิดพรีวัลคา-
ไนท์ด้วย จะมีข้อดีคือน้ำยางผสมจะมีความหนืด
(viscosity) คงที่มากขึ้น และช่วยให้เกิด vulcani-
zation เร็วขึ้นด้วย นอกจากนั้นการบ่มน้ำยาง
ผสมจะทำให้มีช่วงเวลาสำหรับพองอากาศเคลื่อน
ที่ออกไปด้วย

ในระหว่างการบ่มน้ำยางผสม ควร
กวนน้ำยางผสมช้า ๆ เพื่อป้องกันการเกิดครีม
(creaming) และฝ้าที่ผิว (skin formation) หลัง
จากบ่มน้ำยางผสมแล้ว ให้ลดอุณหภูมิลงถึง
ระหว่าง 18-20°C. แล้วกรองน้ำยางผสมผ่าน
ตะแกรงกรอง (ในลอนหรือ stainless steel)
ขนาด 80-100 mesh โดยระวังอย่าให้มีพอง
อากาศ แล้วจึงนำไปใส่ในถังจุ่มต่อไป

4.3 วิธีการจุ่ม (dipping procedures)

4.3.1 การจุ่มโดยตรง (straight dipping)

ทำโดยจุ่มแม่แบบ (former) ที่
แห้งและสะอาดลงในน้ำยางผสมปล่อยให้ช่วง
เวลาหนึ่ง แล้วค่อย ๆ นำแม่แบบขึ้นช้า ๆ น้ำ
ยางจะเกาะแม่แบบเป็นฟิล์มบาง ๆ นำไปทำให้
แห้งและทำให้ยางสุกต่อไป ถ้าต้องการทำให้
ฟิล์มหนาขึ้น จะต้องทำให้ยางชั้นแรกแห้งไป
เพียงบางส่วน แล้วจุ่มแม่แบบลงในน้ำยางผสม
อีกครั้งหนึ่ง แต่ต้องระวังอย่าให้ฟิล์มยางชั้นแรก
แห้งเกินไป มิฉะนั้นฟิล์มยางชั้นที่สองจะไม่จับ
เป็นเนื้อเดียวกับฟิล์มยางชั้นแรก การจุ่มซ้ำนี้
จะจุ่มกี่ครั้งก็ได้ จนได้ฟิล์มยางหนาตามความ
ต้องการ

4. กระบวนการผลิต (Processing)

4.1 การเตรียมสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบ (preparation of compounding ingredients)

เพื่อให้น้ำยางสามารถผสมกับสารเคมี
ต่าง ๆ เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอและไม่
เกิดการแยกตัวในภายหลัง จะต้องเตรียมสารเคมี
ก่อนที่จะนำไปผสมกับน้ำยาง โดยสารเคมีที่
ละลายน้ำได้ให้ละลายในน้ำ ส่วนสารเคมีที่ไม่
ละลายน้ำให้เตรียมเป็น dispersion หรือ
emulsion ในน้ำ (เป็นอนุภาคเล็ก ๆ ที่แขวนลอย
ในน้ำ) โดยใช้ น้ำอ่อนหรือน้ำ de-ionized


นำกำมะถัน, zinc oxide, สารเร่ง
ปฏิกิริยา และสารกันเสื่อมมาทำให้เป็น disper-
sion ในบอลลล์มิล (ball mill) หรือ attritor โดย
ใช้ condensation products ของ sodium salts
ของ naphthalene sulphonic acids กับ formal-
dehyde (เช่น Vulcastab LR, Vulnax Int.;
Anchoid, Anchor Chemicals) เป็นสารช่วยให้
เกิด dispersion (dispersing agents) และมัก
ใช้ร่วมกับ colloidal clay Bentonite ในปริมาณ
ที่เท่ากัน (ประมาณ 2% ของน้ำหนักของของ
แข็ง) ส่วนสารเคมีที่เป็นของเหลวและไม่ละลาย
น้ำ ทำให้แตกตัวเป็น emulsion ในน้ำด้วยเครื่อง

* ต่อจากฉบับที่แล้ว

ความหนาของฟิล์มยางขึ้นอยู่กับความหนืดและปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำยางผสม ในการจุ่มโดยตรง 1 ครั้ง จะได้ฟิล์มยางหนาประมาณ 0.05 มิลลิเมตร รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของความหนาของฟิล์มยางกับความหนืดของน้ำยาง เมื่อให้ปริมาณของแข็งทั้งหมดคงที่

Figure 1

Variation of deposit thickness with latex viscosity for straight dipping

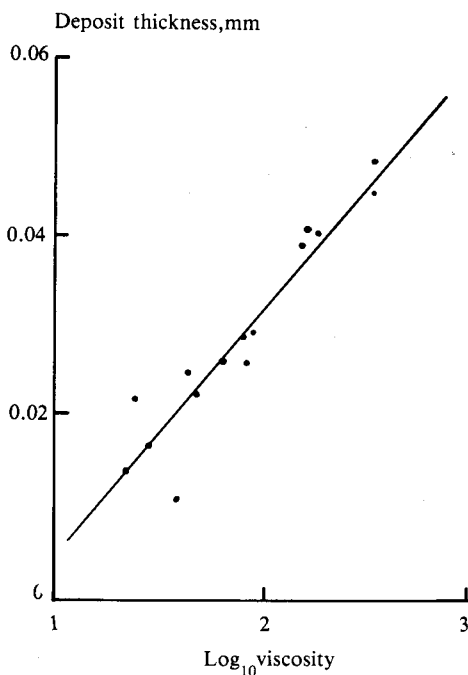

4.3.2 การจุ่มโดยใช้สารช่วยให้ยางจับแม่แบบ (coagulant dipping)


ทำให้โดยจุ่มแม่แบบที่สะอาดและแห้งลงในสารละลายของสารช่วยให้ยางจับแม่แบบ ทำให้แห้งพอสมควร เพื่อให้มันติดกับผิวของแม่แบบสม่ำเสมอ จุ่มแม่แบบในน้ำยางผสม ทั้งไว้ตามเวลาที่กำหนด แล้วค่อย ๆ นำแม่แบบขึ้นทำให้ฟิล์มยางแห้งและทำให้ยางสุกต่อไป ในทำนองเดียวกับการจุ่มโดยตรง ถ้าต้องการความหนาของฟิล์มยางเพิ่มขึ้น ก็ทำให้ฟิล์มยางชั้นแรกแห้งเพียงบางส่วน แล้วจุ่มแม่แบบในสารช่วยให้ยางจับแม่แบบ และจุ่มในน้ำยางผสมอีกเช่นเดียวกับครั้งแรก

ความหนาของฟิล์มยางจากการจุ่มโดยใช้สารช่วยให้ยางจับแม่แบบขึ้นอยู่กับ

ชนิดและความเข้มข้นของสารช่วยให้ยางจับแม่แบบ เวลาในการจุ่มและปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำยางผสมแต่จะไม่ขึ้นกับความหนืดของการจุ่มโดยวิธีนี้ 1 ครั้งโดยทั่วไปจะได้ฟิล์มยางหนาประมาณ 0.2-0.8 มิลลิเมตร รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของความหนาของฟิล์มยางกับเวลาในการจุ่ม โดยการให้สารช่วยให้ยางจับแม่แบบ และสารช่วยให้ไวต่อความร้อน

Figure 2

Typical deposit thicknesses obtained with coagulant and heat-sensitive dipping

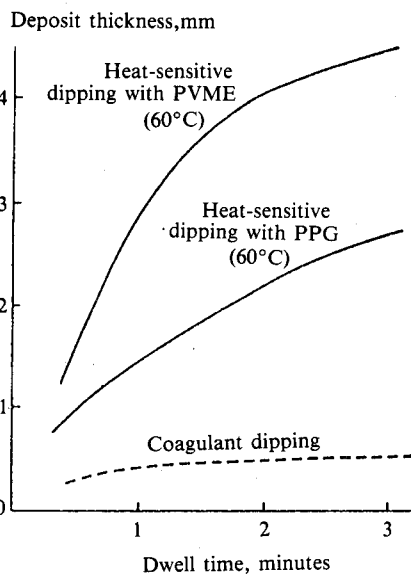

ได้มีการปรับปรุงเทคนิคการจุ่มให้ดีขึ้น โดยการจุ่มแม่แบบด้วยวิธีจุ่มโดยตรงก่อน และหลังจากทำให้ฟิล์มยางแห้งลงบ้างแล้วจึงจุ่มโดยวิธีการใช้สารช่วยให้ยางจับแม่แบบอีกครั้งหนึ่ง วิธีนี้จะช่วยให้ยางจับกับแม่แบบได้ดีกว่าการจุ่มโดยใช้สารช่วยให้ยางจับแม่แบบเพียงอย่างเดียว เพราะน้ำยางผสมจำนวนมากที่จับแม่แบบอาจเลื่อนลงจากแม่แบบหลังจากนำแม่แบบขึ้นมาจากถังน้ำยางผสม

สารช่วยให้ยางจับแม่แบบ ส่วนมากใช้สารละลายเกลือแคลเซียม (calcium salts) เช่น แคลเซียม ไนเตรท (calcium nitrate) หรือสารอื่น เช่น cyclohexylamine acetate หรือ zinc chloride โดยอาจทำเป็นสารละลายในน้ำหรือในแอลกอฮอล์ (methylated spirits) หรืออาจใช้น้ำผสมแอลกอฮอล์ก็ได้ น้ำได้เปรียบในแง่ที่ราคาถูก แต่แอลกอฮอล์ได้

เปรียบที่ระเหยเร็ว จึงทำให้กระบวนการผลิตเร็วขึ้น ความเข้มข้นของเกลือใช้ตั้งแต่ 10-50% ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มยางที่ต้องการตารางที่ 5 เป็นตัวอย่างของสารละลายช่วยให้ยางจับแม่แบบ

Table 5

Coagulant solutions

	Parts by weight		
	A	B	C
	Salt concentration, %		
	25	35	20
Calcium nitrate	25	35	—
Cyclohexylamine acetate	—	—	20
Water	25	30	30
Methylated spirits	50	30	50
Micronized talc	—	5	—

4.3.3 การจุ่มโดยใช้สารช่วยให้ยาง

ไวต่อความร้อน (heat-sensitive dipping)

การจุ่มวิธีนี้ต้องทำให้แม่แบบร้อนประมาณ 50-80°C. แล้วจึงจุ่มแม่แบบลงในน้ำยางผสมที่ผสมสารช่วยให้ยางไวต่อความร้อนทิ้งไว้ช่วงเวลาหนึ่งจึงค่อย ๆ นำแม่แบบขึ้น ทำให้ฟิล์มยางแห้งและทำให้ยางสุกต่อไป

ความหนาของฟิล์มยางจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้ำยางผสม อุณหภูมิความร้อนของแม่แบบ และเวลาในการจุ่มวิธีนี้เหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่มีความหนามาก เพราะในการจุ่ม 1 ครั้งสามารถทำให้ฟิล์มยางหนาถึง 4 มิลลิเมตรได้

วิธีนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำผลิตภัณฑ์ครั้งละมาก ๆ เพราะการจุ่มแม่แบบที่ร้อนลงไปในน้ำยางผสมช้า ๆ กันจะทำให้ น้ำยางผสมร้อนขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางผสมไม่เสถียรได้ตั้งนั้นถึงจุ่ม (dipping tank) ควรมีความควบคุมความร้อนอย่างดี เพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ำยางผสมให้คงที่ จะได้ไม่เสียความเสถียรไป

4.4 การทำให้ฟิล์มยางแห้งและสุก (drying and vulcanizing)

ผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม จะถูกทำให้แห้งและสุกในตู้อบลมร้อน (hot-air oven) โดยฟิล์มยางจะถูกทำให้แห้งบางส่วนบนแม่แบบที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ ประมาณ 80-90°C. แล้วจึงจะนำไปทำให้ยางสุก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหนาการทำให้ยางบางส่วนแห้งมีความจำเป็นมาก เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรูพรุนอันเนื่องมาจากน้ำระเหยไปอย่างรวดเร็ว เมื่อ

ยางได้รับความร้อนสูงเกิน 100°ซ.

ในทำนองเดียวกัน การทำให้ยางแห้ง บางส่วนในระหว่างขั้นตอนที่มีการจุ่มหลายครั้ง จะต้องทำที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำด้วย ส่วนขั้นตอนสุดท้ายในการทำให้ยางแห้งและสุก มักใช้ อุณหภูมิระหว่าง 100-140°ซ. หรืออาจใช้ อุณหภูมิสูงกว่านี้ได้ ถ้าได้ผสมสารป้องกัน ปฏิกริยาย้อนกลับไว้ด้วย

4.5 การม้วนขอบ (beading)

ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางบางชนิด เช่น ถุงมือ จะต้องม้วนขอบที่ปากถุงมือด้วย การม้วนขอบทำโดยม้วนส่วนบนสุด (ปาก) ของถุงมือบนแม่แบบ ซึ่งอาจใช้พนักงานม้วนหรือม้วนด้วยเครื่องจักรก็ได้

การม้วนขอบกระทำหลังจากยางแห้งไปบางส่วนแล้ว ดังนั้นหลังจากทำให้ยางสุก ความเหนียวตามธรรมชาติของยางจะทำให้ขอบที่ม้วนไว้เกาะติดกันอยู่ในสภาพเดิมตามต้องการ

4.6 การแกะผลิตภัณฑ์ออกจากแม่แบบ (stripping)

กระบวนการสุดท้ายของการผลิต คือ การแกะผลิตภัณฑ์ออกจากแม่แบบ โดยใช้พนักงานและใช้ลมช่วยดันออก ในการแกะยางออกจากแม่แบบบางครั้งอาจใช้น้ำหรือน้ำแข็งช่วยก็ได้ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะต้องนำไปทำให้แห้งอีกครั้งหนึ่ง หรืออาจใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จะต้องไปขั้นตอนในน้ำอีก เช่น การล้างน้ำ (leaching) หรือนำไปทำปฏิกิริยาเติมคลอรีน (chlorination) ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องไปผ่านขั้นตอนการทำให้แห้งอีกครั้งอยู่แล้วก็ได้

ในการแกะผลิตภัณฑ์ออกจากแม่แบบ จะทำให้กลับด้านในเป็นด้านนอก สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ต้องการให้ด้านในเป็นด้านนอก อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลับด้านอีก เช่น ถุงมือ ยางแม่บ้านที่ด้านในบุด้วยฝ้ายหรือเส้นใยต่าง ๆ (การบุจะทำขณะที่ถุงมียังติดอยู่กับแม่แบบ) แต่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ด้านนอกที่เกาะกับแม่แบบเป็นด้านนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น การทำผิวของถุงมือให้หยาบ จะต้องกลับผลิตภัณฑ์นั้นหลังจากแกะออกจากแม่แบบแล้ว

4.7 วิธีการเสริมในการทำผลิตภัณฑ์โดยวิธีจุ่ม

นอกจากวิธีการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา

แล้ว ยังมีวิธีการเสริมที่จำเป็นอีก ซึ่งวิธีการเหล่านี้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือจะแยกออกมาต่างหากเลยก็ได้ เช่น การล้างผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำ (leaching) การบุด้านใน (flocking) การทำปฏิกิริยาเติมคลอรีน (chlorination) การทำให้ลื่น และการใช้ตัวทำละลาย (solvent) ทำให้ถุงมือหยาบ

4.7.1 การล้างผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำ (leaching)

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำยางโดยวิธีจุ่ม เมื่อล้างน้ำสารที่ละลายน้ำได้จะถูกกำจัดออกไป เนื้อยางใสขึ้น ไม่เกิด surface bloom ระหว่างการเก็บ การดูดซึมน้ำลดลง ทำให้มีความต้านทานไฟฟ้าดีขึ้น การล้างน้ำใช้ในการผลิตหัวนมสำหรับเด็ก และถุงมือยางสำหรับงานไฟฟ้าซึ่งต้องการให้มีความต้านทานไฟฟ้าสูง

กระบวนการล้างน้ำอาจรวมอยู่ในกระบวนการผลิต หรือแยกต่างหากจากกระบวนการผลิตก็ได้ ถ้าการล้างน้ำรวมอยู่ในกระบวนการผลิตจะล้างด้วยน้ำร้อนประมาณ 60-80°ซ. ในขณะที่เนื้อยางยังเปียก แล้วจึงนำไปทำให้แห้ง (ยกเว้นกรณีการจุ่มโดยตรงซึ่งมีเนื้อยางน้อยมาก ต้องทำให้ยางแห้งเสียก่อน) เพราะน้ำร้อนจะละลายสารที่ละลายน้ำได้ดีกว่าน้ำเย็น แต่เนื่องจากการล้างน้ำในกระบวนการผลิตมีเวลาค่อนข้างจำกัด จึงมักใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้มงวดในการล้าง เช่น ถุงมือยางแม่บ้าน

ส่วนการล้างน้ำนอกกระบวนการผลิต จะเป็นการล้างผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้ว มักเป็นกระบวนการที่ช้า อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน ทั้งนี้ขึ้นกับความหนาและคุณภาพที่ต้องการเนื่องจากกระบวนการนี้ เป็น batch process ที่แยกต่างหากจากกระบวนการผลิต จึงไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต โดยมักจะทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกำจัดสารที่ละลายน้ำได้ออกไป เช่น ถุงมือยางสำหรับงานไฟฟ้า เป็นต้น

4.7.2 การบุด้านในด้วยเส้นใย (flocking)

ถุงมือยางแม่บ้านบางชนิดด้านในจะบุด้วยฝ้าย หรือใยชนิดอื่น การบุด้านในทำให้สวมใส่สบายและรู้สึกสบายขึ้น กระบวนการนี้จะรวมอยู่ในกระบวนการผลิต โดยการจุ่มถุงมือยางที่เกาะกับแม่แบบและแห้งพอเหมาะจะ

ในน้ำยางผสมกาว (ส่วนผสมของน้ำยางผสมกาวจะคล้ายกับส่วนผสมของน้ำยางที่ใช้ทำถุงมือ)

ในตอนแรกจะจุ่มแม่แบบตามปกติ โดยวิธีใช้สารเคมีช่วยให้ยางเกาะแม่แบบ หลังจากทำให้ฟิล์มยางแห้งพอเหมาะแล้ว นำไปจุ่มในน้ำยางผสมสารเคมีและกาว (adhesive latex mix) ด้วยวิธีจุ่มโดยตรง เนื่องจากยางธรรมชาติมีคุณสมบัติเป็นกาวอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารช่วยให้เหนียว (tackifying agent) หรือสารเรซิน (resin) และนำไปติดกับเส้นใยในขณะที่กาวยังเหลวอยู่ เพราะจะทำให้เส้นใยเปียกสามารถแทรกเข้าไปในเนื้อกาวได้ง่าย ทำให้เส้นใยติดได้แน่น ถ้าปล่อยให้กาวเกิดเป็นวุ้น (gel) จะทำให้เส้นใยเกาะติดไม่ดี สาเหตุของการเกิดวุ้นอาจเกิดจากการแพร่กระจายของอออนของสารช่วยให้ยางจับตัว (coagulating ion) จากการจุ่มครั้งแรก หรืออาจเกิดจากอุณหภูมิห้องสูงเกินไปก็ได้ สูตรในตารางที่ 6 สามารถป้องกันปัญหานี้ได้ โดยสาร surfactant ที่ช่วยให้เสถียรสามารถป้องกัน calcium ions ได้ ส่วน thickening agent ช่วยเพิ่มความหนืด ทำให้กาวมีความเสถียรมากขึ้นและแห้งยากขึ้นด้วย

สำหรับวิธีทำให้เส้นใยไปเกาะติดกับกาว อาจทำโดยวิธีทางไฟฟ้าสถิต (electrostatic) หรือวิธีทางเชิงกล (mechanic) ข้อดีของวิธีทางไฟฟ้าสถิตคือ การเรียงตัวของเส้นใยจะเป็นระเบียบ แต่เครื่องมือมีราคาแพง จึงมักนิยมใช้วิธีทางเชิงกลโดยการทำให้เกิด flock cloud ขึ้น ส่วนวิธีทำให้เส้นใยเกาะกับถุงมืออย่างทั่วถึง ทำโดยการหมუნแม่แบบในภาชนะบรรจุเส้นใย (flocking unit)

4.7.3 การเติมคลอรีน (chlorination)

ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางจำนวนมาก โดยเฉพาะถุงมือยางแม่บ้าน หลังการผลิตจะนำไปเติมคลอรีนเพื่อลดความเหนียวของผิวลง การเติมคลอรีนทำได้โดยจุ่มถุงมือในน้ำคลอรีนเจือจาง (0.3%) นาน 2-5 นาที คลอรีนจะทำปฏิกิริยากับผิวยางเป็นยางคลอรีนเตตต์ ทำให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานลดลง (ถ้าใช้น้ำโบรมีนก็จะให้ผลทำนองเดียวกัน) โดยคุณสมบัติอื่น ๆ ขอบยางไม่เปลี่ยนแปลง (สำหรับยางที่มี

ความหนาตามปกติ)

น้ำคลอรีนอาจเตรียมโดยผสมกรดเกลือเข้มข้น 1 ส่วนโดยน้ำหนักกับสารละลายของโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 7.5% ในน้ำ หรืออาจเตรียมจากแก๊สคลอรีนและน้ำ โดยใช้เครื่องผสมแบบอัตโนมัติ ดังรูปที่ 3 เนื่องจากคลอรีนเป็นสารที่มีอันตรายมาก ดังนั้นในบริเวณที่ทำปฏิบัติการเติมคลอรีน อากาศต้องถ่ายเทได้ดีและต้องมีเครื่องกำจัดคลอรีนด้วย

หลังจากเติมคลอรีน จะต้องนำผลิตภัณฑ์ไปล้างคลอรีนส่วนเกินออกด้วยสารละลายแอมโมเนียอย่างอ่อน (2%) เพื่อทำให้เป็นกลาง แล้วจึงนำไปล้างน้ำ และทำให้แห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 40-60°C. ใน tumbler drier ถ้าเติมคลอรีนมากเกินไปหรืออุณหภูมิในการทำให้แห้งสูงเกินไป จะทำให้ยางเปลี่ยนสีได้ แต่ถ้าเติมคลอรีนน้อยไปในการทำให้แห้งถ้าใช้อุณหภูมิสูงขึ้นและระยะเวลาสั้นลง ยางจะไม่เปลี่ยนสี

Table 6

Flock adhesive formulation

	Parts by weight
60% Natural rubber latex	167.0
20% Stabilizer solution ^a	2.5
10% Potassium hydroxide solution	2.0
50% Sulphur dispersion	2.0
50% Zinc diethyldithiocarbamate dispersion	2.0
50% Zinc oxide dispersion	2.0
50% Antioxidant dispersion	2.0
Antifoaming agent ^b	0.1
10% Thickener ^c solution	2.0, or as required ^d

a. Non-ionic surfactants are recommended, eg *Texofor FN30* (ABM Chemicals Ltd, Leeds, UK) or *Lubrol PF* (ICI).


b. Trimethyl hexanol. Other proprietary antifoaming agents can also be used.

c. Polyacrylate type, eg *Rohagit S* (Rohm and Haas). Cellulose derivatives may also be used.

d. To give a viscosity of 200-300 cP as measured on the Brookfield LVT viscometer at 23°C, using spindle 2 at 60 rev/min.

Figure 3

Scheme for automatic production of chlorinating solution

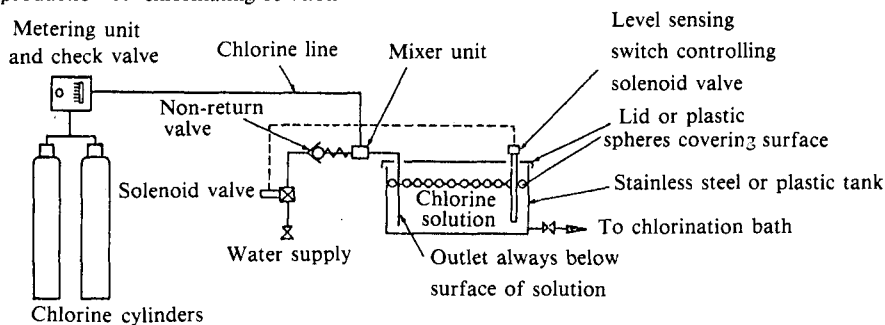

4.7.4 การทำให้ลื่น (lubrication)

การลดความเหนียวของผิวยาง นอกจากวิธีเติมคลอรีนแล้ว อาจใส่สารช่วยให้ลื่น (lubricant) แทน เช่น tale, mica, แป้ง (starch), lycopodium และน้ำมันซิลิโคน เป็นต้น การจะเลือกใช้สารช่วยให้ลื่นชนิดใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน การใส่สารช่วยให้ลื่นนั้นง่ายกว่าการเติมคลอรีน จึงอาจทำไปพร้อมกับกระบวนการผลิตได้ โดยอาจใช้ในลักษณะเป็นผง สารละลาย หรือสารแขวนลอยในน้ำ (suspension) ก็ได้ ข้อเสียของการใส่สารช่วยให้ลื่นคือสารไม่ติดอยู่ถาวร เมื่อถูหรือล้างก็จะหลุดออกไปได้ แต่การเติมคลอรีนนั้นถาวร ดังนั้นการเติมคลอรีนจึงมักใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จะต้องใช้ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง เช่น ถุงมือยางแม่บ้าน ส่วนการใส่สารช่วยให้ลื่นมักใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ถุงมือผ่าตัด และถุงยางอนามัย เป็นต้น

4.7.5 การทำให้ผิวหยาบด้วยตัวทำละลาย (solvent roughening)

เป็นวิธีทำผิวของถุงมือยางให้มีลักษณะหยาบ โดยการจุ่มถุงมือยางขณะยังมีลักษณะเป็นวุ้น (gel) ลงในตัวทำละลายที่ทำให้ยางพอง เช่น โทลูอีนเป็นเวลา 10 นาที โดยทั่วไปการทำให้ผิวหยาบด้วยตัวทำละลายจะกระทำหลังจากผ่านกระบวนการทำให้ยางจับแม่แบบด้วยวิธีใช้สารช่วยให้ยางจับแม่แบบครั้งที่ 2 แล้ว ผิวของถุงมือที่มีลักษณะหยาบจะทำให้ดูสวยงามขึ้น และการหยิบจับสิ่งของมั่นคงขึ้นด้วย

5. เครื่องมือ (equipment)

5.1 ถังเก็บน้ำยางชั้น (storage tank)

ในโรงงานอุตสาหกรรม ถังเก็บน้ำยางชั้นจะต้องเหมาะสม มีที่กวนน้ำยางเพื่อกวนน้ำยางเป็นครั้งคราว และต้องอยู่ในที่ที่มี

อุณหภูมิต่ำประมาณ 10-15°C.

5.2 ถังผสมน้ำยาง (mixing tank)

ถังผสมน้ำยางเป็นถังทรงกระบอก กันเป็นรูปกรวยและมีหางอกที่กัน ถังอาจทำจากเหล็กและเคลือบภายในด้วยสารที่ไม่ทำปฏิกิริยากับยางและสารเคมีผสมยาง หรืออาจทำจากสแตนเลสก็ได้ ภายในถังมีใบพัดขนาดใหญ่สำหรับกวน (หมุนได้ตั้งแต่ 20-150 รอบ/นาที) ถังควรอยู่ในที่สูง เพื่อปล่อยให้ น้ำยางผสมไหลไปลงถังจุ่มหรือถังเก็บน้ำยางผสมได้สะดวก


5.3 ถังจุ่มน้ำยาง (dipping tank)

ถังจุ่มน้ำยาง เป็นหัวใจของกระบวนการผลิตโดยวิธีจุ่ม จึงต้องออกแบบอย่างดีเพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่ดี ถังต้องมีที่ให้น้ำเย็นไหลหมุนเวียน เพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ำยางภายในถังและต้องมีอุปกรณ์สำหรับหมุนเวียนน้ำยางโดยไม่เกิดฟองอากาศ เพื่อป้องกันการตกตะกอนและการเกิดฟิล์มที่ผิว เนื่องจากน้ำระเหยออกไป นอกจากนั้นควรมีตะแกรงสำหรับกวาดเอาของที่จับตัวกันออกไปจากน้ำยางดังรูปที่ 4

Figure 4

Stainless steel circulating tank for latex

(Figures 4, 5 and 6 are courtesy of Process Dipping Equipment Ltd.)

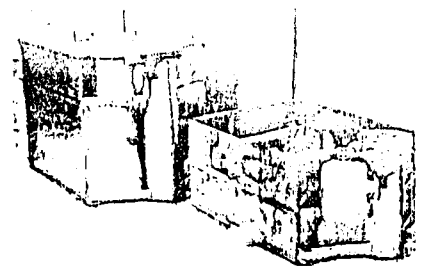

5.4 ถังใส่สารช่วยให้ยางจับแม่แบบ (coagulant tank)

โดยทั่วไปถังใส่สารช่วยให้ยางจับแม่แบบไม่ต้องมีที่หล่อเย็น แต่ถ้าในสารช่วยให้ยางจับแม่แบบผสมพวก talc ด้วย จะต้องมีการกวนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตกตะกอน

5.5 แม่แบบ (former)

แม่แบบมักทำจากกระเบื้องดินเผา แก้ว สเตนเลส หรืออะลูมิเนียม และบางครั้งอาจทำจากเหล็กชุบโครเมียมก็ได้ ในการทำถุงมือ

ยางมักใช้กระเบื้องดินเผาทำแม่แบบ เพราะสามารถทำให้ผิวมีลักษณะเรียบหรือเป็นลักษณะอื่นได้ แม่แบบที่ผิวมีลักษณะอื่น เช่น มีลักษณะหยาบ มักใช้สำหรับทำถุงมือเพื่อให้สามารถหยิบจับสิ่งของได้มั่นคงไม่ลื่นง่าย สำหรับถุงยางอนามัย แม่แบบมักทำด้วยแก้วและเนื่องจากมีความบางมาก จึงใช้เวลาน้อยในการให้ความร้อนและทำให้เย็น ทำให้สามารถผลิตได้เร็ว ส่วนหัวนมสำหรับขวดนมและหัวนมหลอด แม่แบบมักทำจากเหล็กชุบแข็ง (hard-chromed)

5.6 กลไกของกระบวนการจุ่ม (dipping mechanism)

กระบวนการจุ่มมีสิ่งสำคัญที่ต้องควบคุมคือ อัตราเร็วในการจุ่มแม่แบบและการนำแม่แบบขึ้น สำหรับกระบวนการแบบกึ่งอัตโนมัติหรือ batch process อาจทำโดยตั้งเวลาเครื่องไฮดรอลิกไว้ล่วงหน้าหรือใช้พนักงานควบคุม ดังรูปที่ 5

Figure 5

Electrohydraulic laboratory dipping equipment incorporating rotation of formers on axis of mounting


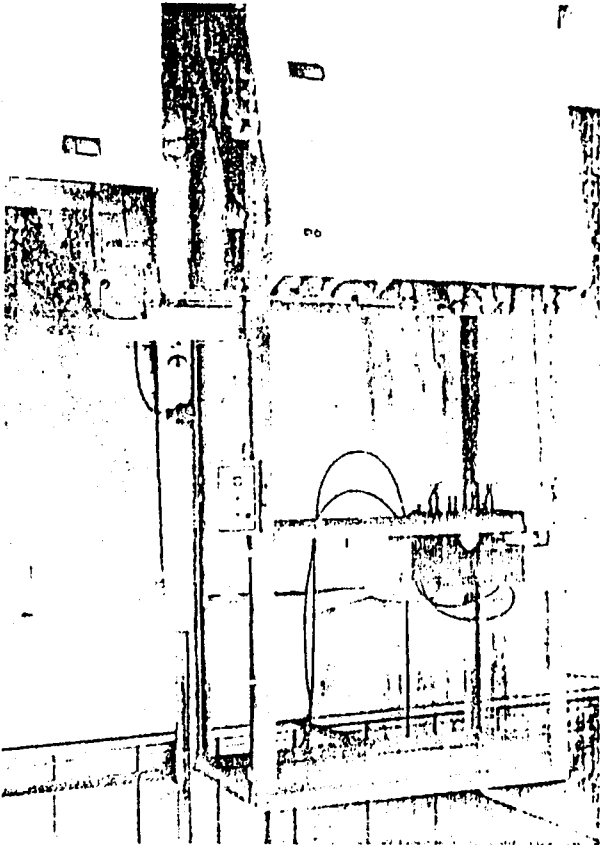


Figure 6

An automatic dipping unit for ambidextrous gloves. The unit is fully automated through multiple dipping stages

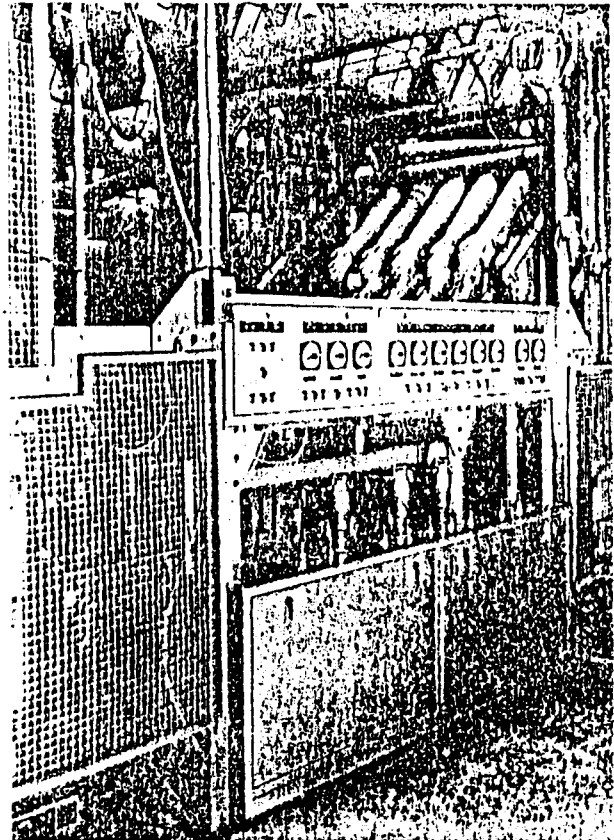

ในเครื่องอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ แม่แบบจะถูกยึดอยู่ในไลน์ (line) ของกระบวนการผลิตและเคลื่อนที่ด้วยโซ่ อัตราเร็วในการจุ่มแม่แบบและการนำแม่แบบขึ้นถูกควบคุมด้วยอัตราเร็ว

ในการเคลื่อนที่ของแม่แบบและจะจุ่มและขึ้นตามมุมของการเคลื่อนที่ของแม่แบบ ดังรูปที่ 6 แต่ไม่ว่าจะเป็นการจุ่มโดยวิธีใด สิ่งที่สำคัญคือการเคลื่อนที่ของแม่แบบจะต้องเรียบสม่ำเสมอ

และไม่มีการสั่นเกิดขึ้น หลังจากนำแม่แบบขึ้นพ้นจากน้ำยางผสมแล้ว ต้องหมุนแม่แบบหรือกลับแม่แบบทันที เพื่อให้หน้ายางที่ยังไม่เป็นวัณ (ungelled latex) กระจายทั่วผิวอย่างสม่ำเสมอ

5.7 การทำให้ยางแห้งและสุก (drying and vulcanizing)


โดยทั่วไปจะใช้ตู้อบความร้อนแบบใช้ลมร้อน ด้วยการถ่ายเทความร้อนจากแก๊สหรือไอน้ำ หรืออาจใช้ความร้อนจากไฟฟ้าโดยตรงก็ได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บางมาก มักใช้แสงอินฟราเรด (infra-red) แต่จะไม่ใช้ความร้อนจากแก๊สโดยตรง เพราะสิ่งที่ได้จากการเผาไหม้ของแก๊สอาจทำให้ยางเปลี่ยนสีได้

5.8 เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (associated equipment)

เครื่องมือประกอบอื่น เช่น อุปกรณ์ล้างแม่แบบและทำให้แม่แบบแห้ง เครื่องแกะผลิตภัณฑ์ออกจากแม่แบบหลังจากยางสุกแล้ว ถึงล้างถ้าเป็นการล้างแบบเปียก (wet-gel leaching) จะรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตด้วย แต่ถ้าเป็นการล้างแบบแห้งก็จะแยกออกไปต่างหาก เครื่องม้วนขอบ (beading) เครื่องชุบด้านในด้วยเส้นใย (flocking), เครื่องเติมคลอรีน (chlorination) และการทำให้ผิวลื่น (lubrication) จะใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์และนอกจากนั้นยังอาจมีเครื่องพิมพ์ เครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์อีกด้วย แผนผังโรงงานสำหรับกระบวนการจุ่มแบบอัตโนมัติ ดังรูปที่ 7

Figure 7

Layout of an automatic dipping unit

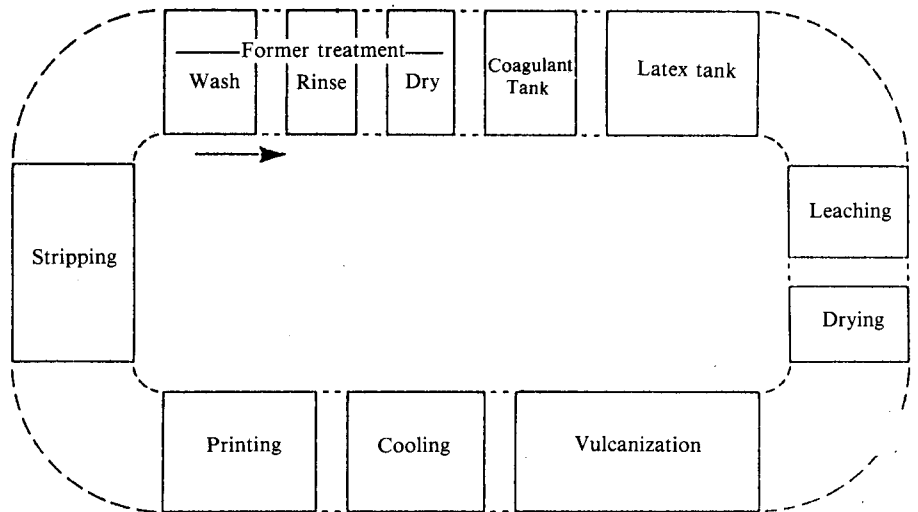

เอกสารอ้างอิง

1. Pendle, TD., and Gordon, ADT **Dipping with natural later.** NR Technical bulletin, England : Hertford Offset Ltd., 1980.