

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมยาง

พยับ นานประเสริฐ

สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง (Rubber processing chemicals)

ในการนำยางไปทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จะต้องมีการเติมสาร rubber processing chemicals หรือ rubber compounding materials ลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน ได้แก่

1. เพื่อให้กระบวนการผลิตง่ายขึ้น เช่น ในขั้นตอนการผสมยางกับสารเคมี และการขึ้นรูปยาง เป็นต้น

2. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

3. เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจาก filler บางชนิดมีราคาถูกกว่ายางมาก จึงเติมลงไปเพิ่มเนื้อ

สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

1. Vulcanizing agents หรือ Curing agents

เป็นสารที่ใส่ลงไปเพื่อทำให้ยางคงรูป โดยเกิดการเชื่อมข้าม chain (cross-linking) ของยาง ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยา vulcanization หรือ curing ตัวอย่างสารจำพวกนี้ ได้แก่ sulphur, sulphur monochloride, selenium, tellurium, thiuram disulphide, zinc oxide, magnesium oxide และสารพวก organic peroxide

2. Vulcanization accelerators

เป็นสารที่ช่วยเร่งปฏิกิริยา vulcanization ให้เกิดเร็วขึ้นจากชั่วโมงให้เหลือเพียงไม่กี่นาที นอกจากนั้นยังช่วยลดการใช้กำมะถันให้น้อยลงและให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอยิ่งขึ้น accelerators ส่วนมากจะมีไนโตรเจนและซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เช่น mercaptobenzothiazole (MBT), diphenyl guanidine (DPG)

3. Accelerator activators

เป็นสารที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยให้อccelerators ทำงานได้ดียิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น inorganic activators ได้แก่พวก metal oxides เช่น zinc oxide, magnesium oxide และ organic activators ได้แก่พวก long chain saturated fatty acids เช่น stearic acid, oleic acid

4. Retarders

คือ สารที่ช่วยให้ vulcanization เกิดช้าลง ซึ่งจะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ accelerators และ activators โดย retarders จะยับยั้งไม่ให้อccelerator เกิด vulcanized ในขณะที่กำลังผสมยางกับสารเคมีและในขณะที่ขึ้นรูปยาง หรือเรียกว่าช่วยให้อccelerator processing safety ได้แก่ salicylic acid, benzoic acid, phthalic anhydride

5. Antioxidants

เป็นสารที่จัดอยู่ในพวกเดียวกับ antiozonants, antiflex cracking agents

และ age resistors คือป้องกันผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากการถูกทำให้เสื่อมสภาพ โดยออกซิเจน โอโซน แสงสว่างและความร้อน antioxidants แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ สารพวก amines เช่น alkylated diphenylamines, alkylated หรือ arylated p-phenylenediamines และสารพวก phenols เช่น substituted phenols, bisphenol โดย antioxidants พวก amines เป็น antioxidants ที่แรงกว่าพวก phenols แต่มันจะทำให้ผลิตภัณฑ์สีดก (staining) ได้ จึงไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีสีอ่อน

6. Fillers

ได้แก่สารที่ใส่ลงไปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามความต้องการ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น หรือเพื่อลดต้นทุน fillers แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ reinforcing filler และ extending filler

6.1 Reinforcing filler เป็นสารที่ใส่ลงไปช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเชิงกล (mechanical properties) ดีขึ้น คือ แรงดึงขาด, แรงฉีก, ความทนทานต่อการสึกกร่อน และความแข็งเพิ่มขึ้น สารพวกนี้ ได้แก่ carbon black, silica, zinc oxide

6.2 Extending filler เป็นสารที่ใส่ลงไปเพื่อจุดประสงค์ในการลดต้นทุน แต่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย โดยทำให้คุณสมบัติแรงดึงขาดลดลง และคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้การผลิตยากหรือง่ายขึ้น เช่น clays, calcium

*ต่อจากฉบับที่แล้ว

carbonate, barytes และ talcum

7. Peptizers

เป็นสารที่เติมลงไปแล้วสามารถเกิดปฏิกิริยากับ polymer ทำให้ polymer chain สั้นลง เป็นผลให้ยางอ่อนตัวลงและความหนืดลดลง ช่วยให้การผลิตง่ายขึ้น เช่น aromatic mercaptans (thiophenols)

8. Plasticizers (Softeners)

คือสารที่เติมลงไปแล้วทำให้ยางอ่อนตัวลง (โดยไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมี) เพื่อช่วยให้การผลิตง่ายขึ้น เร็วขึ้น และลดอุณหภูมิการผลิตให้ต่ำลง นอกจากนี้ยังช่วยในการอัดแบบ (molding) ขณะทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้วย เช่น fatty acids, vegetable oils, mineral oils, pine tar และ coal tars

9. Pigments

ผงสีเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งที่ใช้ผสมกับยาง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สีต่างๆ เช่น สีขาว ส่วนมากใช้ titanium dioxide, zinc oxide สีแดงใช้ iron oxide นอกจากสีพวก inorganic pigment แล้ว อาจใช้สีพวก organic pigment ก็ได้ แต่สีพวก organic pigment มักไม่ค่อยคงตัว (stable) เหมือนสีพวก inorganic pigment จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม

10. Blowing agents

เป็นสารที่ทำให้เกิดก๊าซ ใช้ในการทำยางพองน้ำ เช่น sodium bicarbonate, ammonium carbonate, ammonium bicarbonate และสารอินทรีย์ที่มีสมบัติแตกตัวให้ก๊าซไนโตรเจนเมื่อได้รับความร้อน

องค์ประกอบของยาง (Rubber Compounding)

ยางดิบ (raw rubber) ที่ยังไม่ได้ผสมองค์ประกอบต่างๆ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ องค์ประกอบที่ผสมลงไปในยาง จะช่วยให้ยางมีคุณสมบัติ เช่น plasticity, elasticity, toughness, hardness, softness, abrasion resistance, impermeability และ

คุณสมบัติอื่น ๆ เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ

สูตรพื้นฐานของยาง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ในอัตราส่วน ดังนี้

Rubber	100
Sulfur	2.5-3.5
Activator	1-5
Accelerator	0.5-1.5
Antioxidant	1-2
Filler	as required
Softener	5-10

กระบวนการผลิตภัณฑ์ยาง (Manufacturing processes)


กระบวนการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากยาง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน ตามลำดับ ดังนี้

1. การผสมยางกับสารเคมี (Mixing)

ยางและสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ตามสูตร เช่น filler, plasticizer, vulcanizing agent, antioxidant และ pigment จะต้องผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกับยาง โดยขั้นแรกจะต้องนำยางไปบด (masticate) เพื่อให้ยางอ่อนตัวเป็นการเพิ่ม plasticity และลด viscosity ของยาง ซึ่งจะช่วยให้สารเคมี


ต่าง ๆ ผสมเข้ากับยางได้ง่ายขึ้น ในการผสมยางกับสารเคมีแต่ละครั้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ จะต้องควบคุมสิ่งต่อไปนี้คือ อุณหภูมิและเวลาในการผสม ลำดับของการใส่สารเคมีลงไปผสมกับยาง และต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของยางและสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบด้วย เครื่องจักรที่ใช้ในการผสมยางกับสารเคมี มี 2 แบบ คือ open-roll mills (two-roll mills) กับ internal mixer

Two-roll mills (รูปที่ 1 และ 2) มีลักษณะเป็นลูกกลิ้งทรงกระบอก 2 ลูก วางขนานกันในแนวระนาบ มีสกรูสำหรับปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งทั้ง 2 ลูก (nip) ลูกกลิ้งทั้งสองลูกจะหมุนด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน ถ้าใช้สำหรับยางธรรมชาติ อัตราเร็วของลูกกลิ้งหน้า (front roll) ต่อลูกกลิ้งหลัง (back roll) จะเท่ากับ 1:1.25 แต่ถ้าเป็นยางสังเคราะห์ การผสมด้วยลูกกลิ้งจะค่อนข้างยาก และอัตราเร็วของลูกกลิ้งหน้าต่อลูกกลิ้งหลังจะเท่ากับ 1:1 (โดยประมาณ) ยางสังเคราะห์มักนิยมผสมด้วย internal mixer ภายในลูกกลิ้งแต่ละลูกจะมีระบบทำความเย็นเพื่อช่วยในการระบายความร้อนที่เกิดขึ้น และมีส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ความปลอดภัย (safety), ถาดรองรับสารเคมี (tray), ที่กั้นยาง (guides),

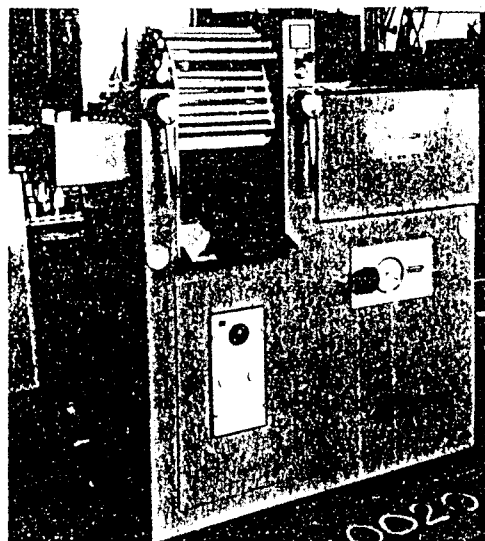

รูปที่ 1

Laboratory mill, (Courtesy: Farrel-Bridge, Rochdale.)

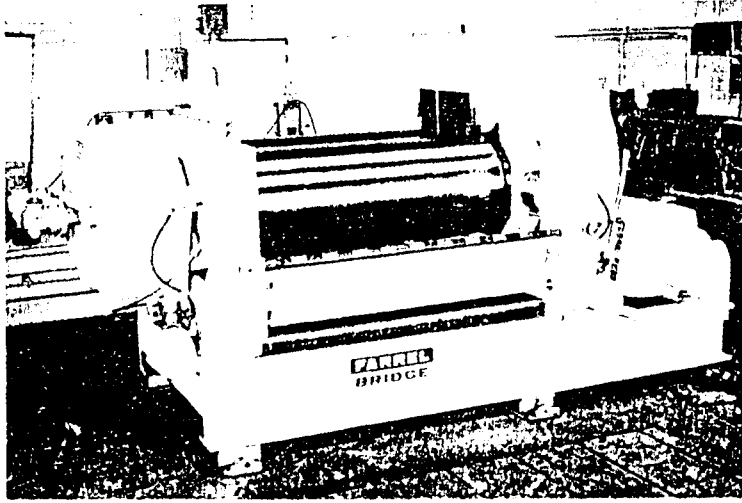


รูปที่ 2 Single mill, (Courtesy: Farrel-Bridge, Rochdale.)

มีดตัดยาง (cutting knives), แผ่นขูดยาง (scraper blade)

Internal mixer ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 แบบ คือ Shaw Intermix (รูปที่ 3 และ 4) และ Banbury Mixer (รูปที่ 5 และ 6) Internal mixer มีข้อดีกว่า Two-roll mills คือ สามารถผสมยางได้ครั้งละมากๆ ใช้งาน สะดวก รวดเร็ว และรักษาความสะอาดได้ง่าย

2. การขึ้นรูปยาง (Forming)

ในขั้นนี้ยางที่ผสมกับสารเคมีแล้ว ที่ เรียกว่า ยางคอมปาวด์ (compound rubber) จะถูกทำให้มีรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะของ ผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งบางครั้งขั้นตอนนี้อาจจะ ทำไปพร้อมๆ กับขั้นตอนการทำให้ยางคงรูป (vulcanizing) ด้วยก็ได้ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 วิธีคือ

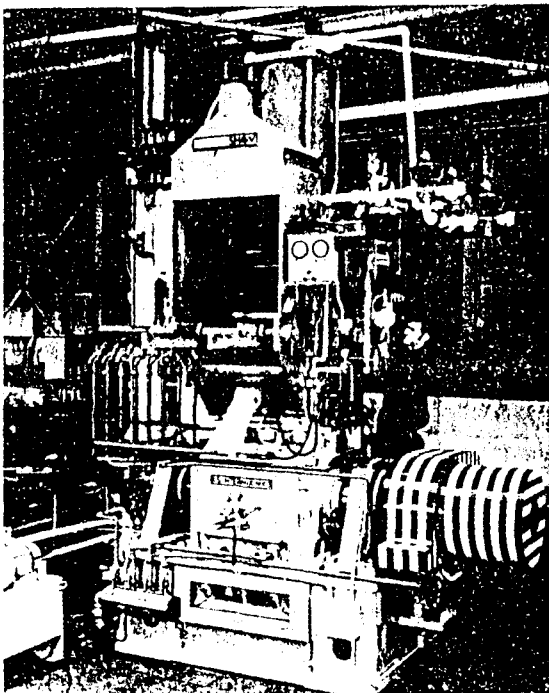



รูปที่ 3

K5 intermix, (Courtesy: Francis Shaw, Manchester.)


รูปที่ 4

Diagrammatic section of Shaw Intermix. Courtesy Francis Shaw & Co., Ltd.

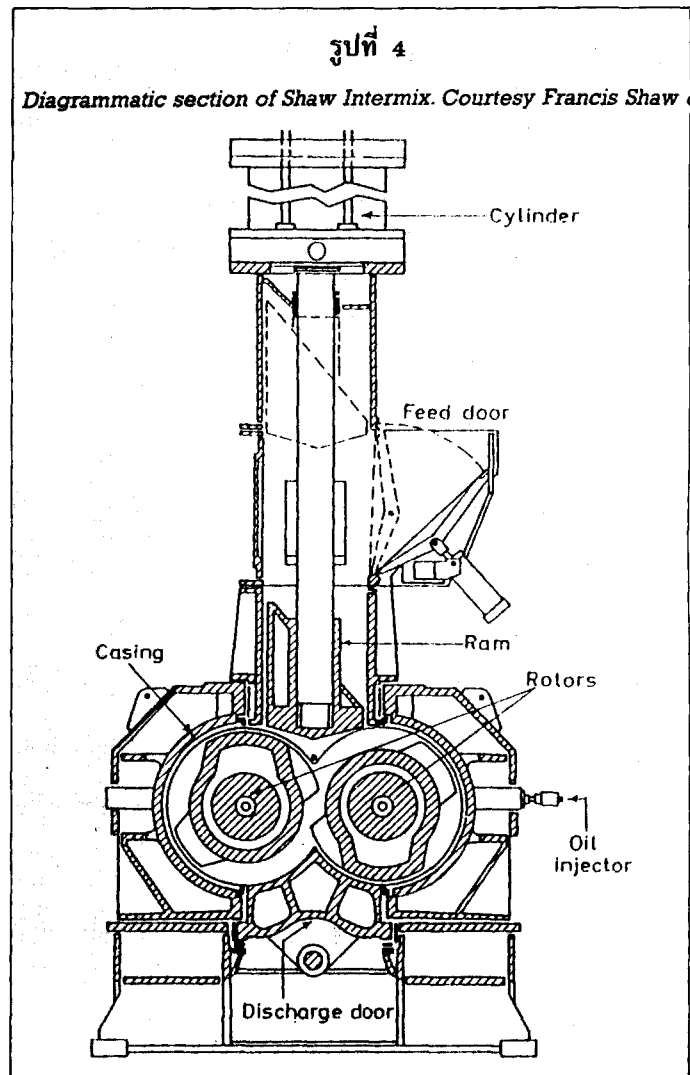



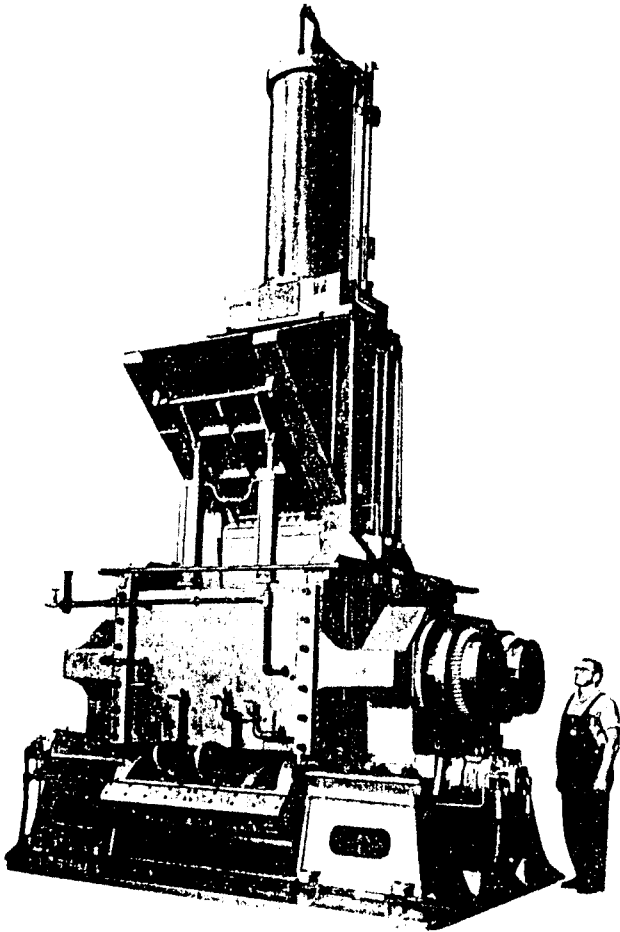


รูปที่ 5 Size F620 Banbury mixer. (Reprinted with the permission of the Farrel Com pany)

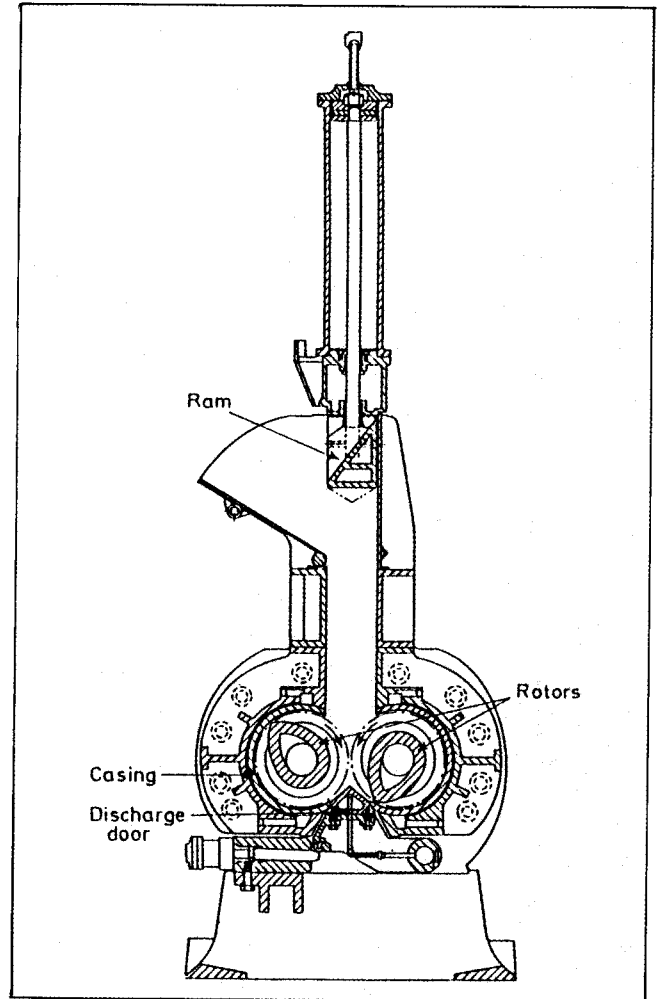


รูปที่ 6 Diagrammatic section of a Banbury Mixer

2.1 Molding ทำยางคอมปาวด์ ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ และทำให้คงรูปในแม่แบบ (mold) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ compression molding, transfer molding และ injection molding (รูปที่ 7)

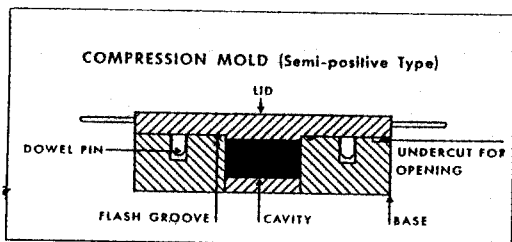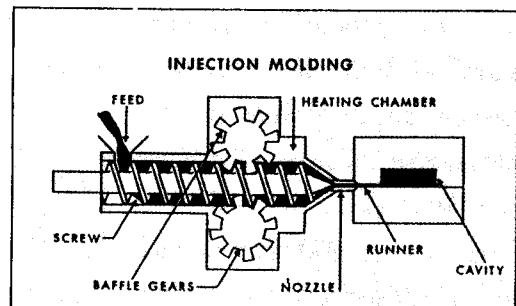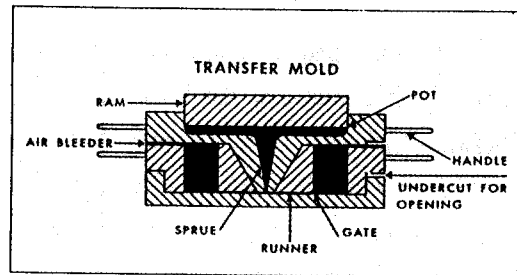


รูปที่ 7 Examples of compression, transfer and injection molding techniques. (Reprinted with the permission of the E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc.)


2.2 Calendering ริดยางคอมปาวด์ให้เป็นแผ่น หรือฉาบให้ติดกับน้ำ โดยใช้เครื่อง ริดยางที่เรียกว่า calender ซึ่งอาจเป็นชนิดที่มีลูกกลิ้งสำหรับรีด 2,3 หรือ 4 ลูกก็ได้ (รูปที่ 8,9 และ 10)

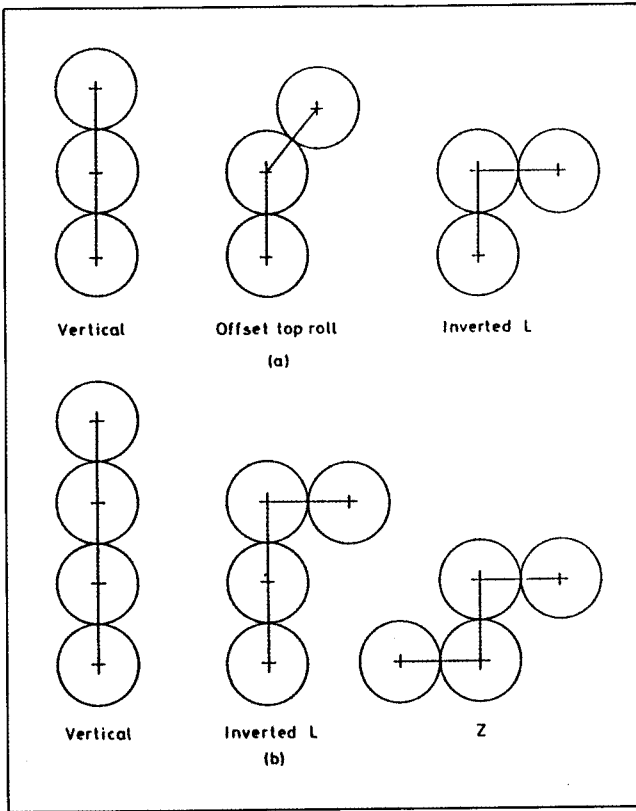

รูปที่ 8 Roll configuration of calenders: (a) three-roll calenders, and (b) four-roll calenders

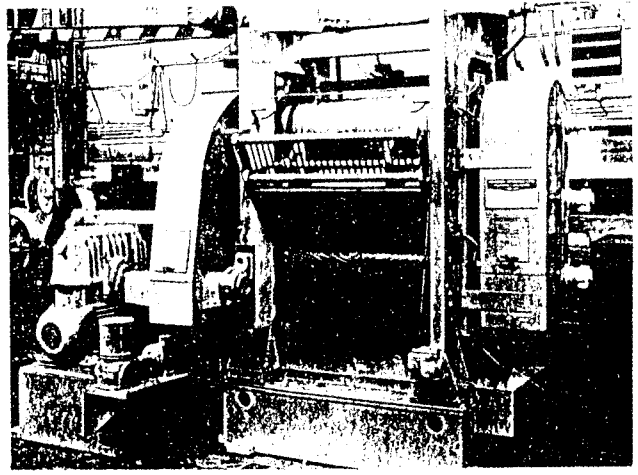


รูปที่ 9 Three stack calender-16 in. x 36 in. (Courtesy: Farrel-Bridge, Rochdale.)

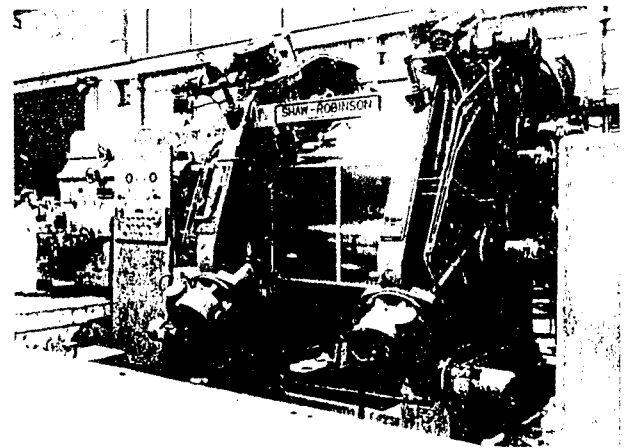


รูปที่ 10 Four roll Z calender-26 in. x 72 in. (Courtesy: Francis Shaw, Manchester.)

2.3 Extruding เป็นการอัดดันยางคอมปาวด์ที่ถูกทำให้อ่อนตัวผ่าน die โดยใช้เครื่องอัดดันยางที่เรียกว่า Extruder (รูปที่ 11) ใช้สำหรับทำผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็น profile เช่น ยางไนโรยนต์ สายยาง ยางขอบกระจกและขอบประตูรถยนต์ เป็นต้น

2.4 Spreading การฉาบยางคอมปาวด์ให้ติดกับน้ำ นอกจากจะทำโดยวิธี calendering แล้ว สามารถใช้วิธี spreading โดยการละลายยางคอมปาวด์ในตัวทำละลาย (solvent) ที่เหมาะสม จนมีลักษณะเป็นของไหลเหนียวข้น (dough like) และฉาบลงบนผ้า (รูปที่ 12) ซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้ง่ายกว่าการใช้ calender แต่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวทำละลายและการเตรียมยางคอมปาวด์

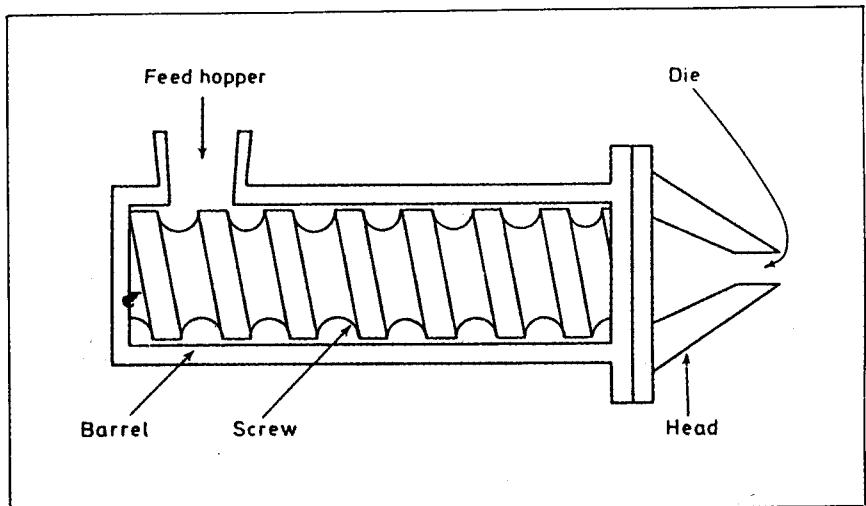

รูปที่ 11 Section of a screw extruder

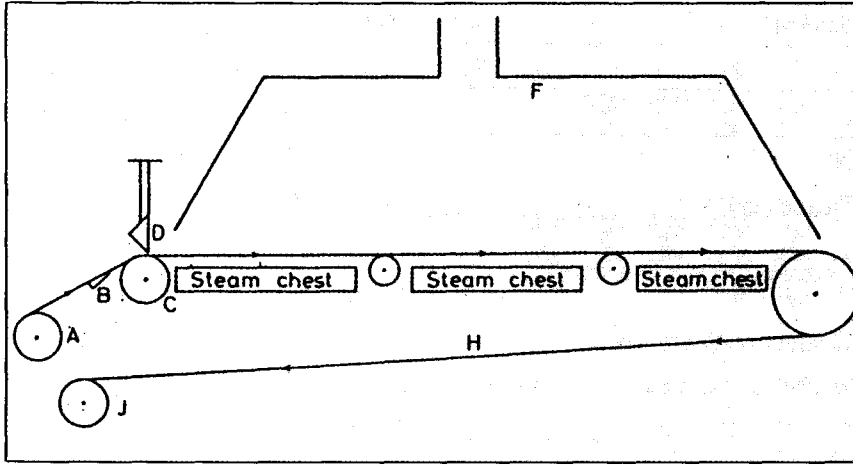

รูปที่ 12 Diagrammatic sketch of spreading machine. Courtesy ICI

Dyestuffs Division

ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย

3. การทำให้ยางคงรูป (Vulcanizing)

การทำให้ยางคงรูป (vulcanization)

เป็นการทำให้ยางเกิดการเชื่อมข้าม chain (cross-linking) เกิดเป็นโครงสร้างแบบร่างแห (three-dimensional network) ขั้นตอนนี้ บางครั้งอาจกระทำไปพร้อมกับขั้นตอนการขึ้นรูปยาง หลักการของ vulcanization คือ การให้ความร้อนแก่ยางคอมพาวด์ที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยอาจใช้ความร้อนจาก ลมร้อน ไอน้ำ แผ่นความร้อนจากไฟฟ้า หรือ microwave ก็ได้

หลังจากผ่านขั้นตอนการทำให้ยางคงรูปแล้ว โดยทั่วไปก็นำผลิตภัณฑ์มาขัดและตัดตกแต่งส่วนที่ไม่ต้องการออก ตรวจสอบความเรียบร้อย ตรวจสอบเช็คคุณภาพ (ตรวจ 100% หรือ สุ่มตัวอย่าง) แล้วจึงบรรจุหีบห่อต่อไป

สูตรตัวอย่าง สำหรับผลิตภัณฑ์ยางบางชนิด

Cables

Insulation recipe

NR	100
Stearic acid	1
MRX	10
Antioxidant	1
Zinc oxide	5

Talc	100
Whiting	50
MBTS	1
Sulphur	3
<hr/>	
Sheath	
NR	100
Carbon black	45
Rubber process oil	3
Stearic acid	3
Antioxidant	1
Zinc oxide	5
MBT	1
Sulphur	3
<hr/>	
	161

Conveyor belts

NR conveyor belt friction recipe

NR	60
Reclaim	80
Peptiser	1
Stearic acid	1
Pine tar	2
Antioxidant	1
Zinc oxide	5
Black	30
MBTS	1

TET	0.1
Sulphur	2
<hr/>	
	183.1

NR conveyor belt cover recipe

NR	80
Reclaim	40
Peptiser	1
Stearic acid	2
Pine tar	2
Antioxidant	1
Zinc oxide	5
Reinforcing black	30
MBTS	1
TET	0.1
Sulphur	2.5
<hr/>	
	164.6

Ebonite

Hard rubber (ebonite) battery box recipe

NR	25
Reclaim	150
Pitch (MRX)	25
Petroleum jelly	5
Talc	150
Barytes	27
MBT	0.50
Sulphur	45
<hr/>	
	427.50

Flooring

Base flooring recipe

NR	100
Peptiser	1
Zinc oxide	10
Stearic acid	2
China clay	300
MBTS	1.50
TET	0.15
Sulphur	4
<hr/>	
	418.65

Colours and pigments may be added as necessary.



Footwear Recipes		Sulphur	2.50	Specific gravity—1.31, T/S (MPa) 10.0	
<i>Black soles and heels</i>			378.75	(approx) and E/B (%) 250 (approx).	
Reclaim	100	<i>Bathing shoe</i>		General Purpose CR Hydraulic Hose	
MRX	4	NR	100	Lining (Extrusion)	
Pine tar	2	Stearic acid	1	CR (type W)	30.00
Carbon black	50	Zinc oxide	5	SRF black	21.00
Zinc oxide	5	Antioxidant	1	Soft black	10.50
Antioxidant	1	Stearin coated whiting	25	China clay	22.30
MBTS	1.5	MBTS	1	Silica	4.00
Sulphur	1.25	TET	0.1	Octamine	0.50
	166.25	Sulphur	2	Microcrystalline wax	1.00
<i>Brown sole</i>			135.1	Magnesium oxide	1.25
NR	100	Colour pigment as required.		DPG	0.25
Antioxidant	1	General Purpose Hose Friction		Stearic acid	0.25
Stearic acid	2	Compound		Rubber process oil	5.50
Zinc oxide	10	Smoked sheet	30.00	Plasticator	1.50
Coumarone resin	10	Refined reclaim	30.00	Zinc oxide	1.00
China clay	150	Peptiser	0.25	TMT	0.25
Magnesium carbonate	40	Calcium carbonate flour	21.50	Sulphur	0.70
Red iron oxide	10	China clay	10.75		100.00
MBTS	1.5	Resin oil	2.25	Specific gravity—1.59, T/S (MPa) 80	
TET	0.15	Pine tar	2.00	(approx) and E/B (%) 200 (approx).	
Sulphur	4	Zinc oxide	2.25	General Purpose CR Hydraulic Hose	
	328.65	Sulphur	1.00	Cover (Extrusion)	
<i>Crepe sole</i>			100.00	CR (type W)	37.00
Pale crepe rubber	100	Specific gravity — 1.23.		SRF black	42.00
Zinc oxide	1	General Purpose NBR Hydraulic Hose		Magnesium oxide	1.50
MBTS	1.5	Lining (Extrusion)		Octamine	0.75
Sulphur	2.5	NBR (medium)	37.50	Stearic acid	0.20
	105.0	SRF black	40.00	DIOS/DAP	8.25
<i>White sole</i>		Soft black	8.60	Light brown factice	7.50
Pale crepe rubber	100	Zinc oxide	2.25	Plasticator	0.25
Magnesium carbonate	100	Antioxidant	1.00	Zinc oxide	1.50
Zinc oxide	20	Rubber process oil	2.75	TMT	0.35
Lithopone	50	DIOS/DAP	3.00	DPG	0.20
China clay	100	Dark factice	3.00	Sulphur	0.50
Stearic acid	1	Stearic acid	0.50		100.00
Mineral oil	3	MBTS	0.75	Specific gravity—1.40, T/S (MPa) 10.0	
Non-stain antioxidant	1	Sulphur	0.65	(approx) and E/B (%) 220 (approx).	
MBTS	1.25		100.00		

General Purpose Steam Hose Lining and Cover (Extrusion/Calendered)	Calcium carbonate flour	49.95	<i>ricipe (heater cured)</i>	
Smoked sheet	SRF black	14.00	Rubber	100
SBR	Rubber process oil	1.00	Reclaim	150
SRF black	Sulphur	1.00	Dark factice	100
Soft black		100.00	Stearic acid	3
China clay	Specific gravity—1.56, T/S (MPa) 6.0		Zinc oxide	7.5
Zinc oxide	(approx) and E/B (%) 300 (approx).		Fine whiting	300
Antioxidant	General Purpose Hose Red Cover (Extrusion)		Lithopone	20
Stearic acid	<i>Under lead cure</i>		Sulphur	2.5
Microcrystalline wax	Smoked sheet	20.00	MBTS	0.5
Rubber process oil	SBR	20.00		638.5
MBTS	Stearic acid	0.20	Sponge	
TET	Zinc oxide	1.50	Brown crepe (well pre-masticated)	
Sulphur	Calcium carbonate flour	46.30	Peptising oil	10
	Red iron oxide	8.50	Rubber process oil	30
	Paraffin wax	0.75	Stearic acid	8
Specific gravity—1.32, T/S (MPa)' 7.0 (approx) and E/B (%) 400 (approx).	Microcrystalline wax	0.75	Zinc oxide	5
High Pressure Steam Hose Lining and Cover (Extrusion)	Antioxidant	0.50	Antioxidant	1
Chlorobutly rubber	DPG	0.10	Stearated whiting	65
MBTS	MBTS	0.20	Soft black	35
Zinc oxide	TET	0.20	Sodium bicarbonate	15
Calcium carbonate flour	Sulphur	1.00	Sulphur	2.5
Stearic acid		100.00	MBTS	1
Magnesium oxide	Specific gravity—1.52, T/S (MPa) 6.0 (approx) and E/B (%) 400 (approx).		TET	0.2
SRF black				272.7
Petroleum jelly			Tyres	
TET	Proofing		<i>NR tyre tread recipe</i>	
Sulphur	<i>Typical general purpose spreading recipe (heater cured)</i>		(A)	(B)
	Rubber	100	NR	100
Specific gravity—1.34.	Zinc oxide	16.5	Reclaim	—
General Purpose Moulded Hose Lining and Cover (Extrusion)	Fine whiting	80	Peptiser	1
Smoked sheet	Stearic acid	1	Stearic acid	3
SBR	Antioxidant	1	Pine tar	1
Paraffin wax	Sulphur	2.5	Zinc oxide	3
Magnesium oxide	MBTS	0.5	Carbon black	45
Antioxidant		201.5	Antioxidant	1
MBTS	Mix and Compound Design		MBT	3
	<i>Low rubber content proofing</i>		Sulphur	1
				158
				178

<i>Cycle tread recipe</i>		MBTS	1	N550 Black	70.0
Reclaim	100	TET	0.1	Antioxidant	2.0
MRX	5	Sulphur	2	Plasticizer	5.0
Black	15	Colour (pigment)	as necessary	Sulfur	0.4
Pine tar	2		184.1	MBTS	3.0
Stearic acid	1	Automotive Fuel-		ZDMC	1.5
Zinc oxide	5	Hose Compound			187.9
MBTS	1	Hycar® 1092-80 ^a	100.0	^a Typically, 75 Mooney, 41% acrylonitrile.	
Antioxidant	1	Zinc oxide	5.0	Expected properties:	
Sulphur	1	Stearic acid	1.0	Tensile strength, psi	2940
	131	Antioxidant	1.5	Elongation, %	370
<i>NR solid tyre recipe</i>		Hard clay	30.0	Hardness, points	78
NR	100	N774 Black	90.0	General-purpose Molding Compound.	
Black	90	Plasticizer	15.0	Hycar® 1052 ^a	100.0
Zinc oxide	10	Sulfur	1.5	Zinc oxide	5.0
Process oil	3	Accelerator	1.5	Stearic acid	1.0
Stearic acid	2		245.5	Antioxidant	1.5
Accelerator	1	^a Typically, 80 Mooney viscosity, 33%		N774 Black	65.0
Antioxidant	1	Acrylonitrile.		Plasticizer	15.0
Sulphur	3	Expected properties:		Sulfur	1.5
	210	Tensile strength, psi 2000		MBTS	1.5
Hot water bottles		Elongation, %	300		190.5
<i>Hot water bottle recipe</i>		Hardness, points	70	^a Typically 50 Mooney, 33% acrylonitrile.	
NR	100	Oil-well-Packer Element		Expected Properties:	
Zinc oxide	5	Hycar® 1051 ^a	100.0	Tensile strength, psi	2700
Antioxidant	1	Zinc oxide	5.0	Elongation, %	550
Stearin coated whiting	75	Stearic acid	1.0	Hardness points	65

เอกสารอ้างอิง

1. Morton, M., **Rubber technology**. 3rd ed. New York : Van Nostrand Reinhold Company Inc., 1987.
2. Evans, C.W., **Practical rubber compounding and processing**. London : Applied Science Publishers Ltd., 1981.
3. Blow, C.M., and Hepburn, C., **Rubber technology and manufacture**. London : Butterworth Scientific, 1982.